



**ДОЗИМЕТР ГАММА-ВИПРОМІНЕННЯ  
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  
ДКГ-21 М**

**Настанова щодо експлуатування  
ВІСТ.412118.023-03 НЕ**



# ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ .....	5
2 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ.....	6
3 ОПИС І РОБОТА .....	8
4 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ .....	42
5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	88
6 ЗБЕРІГАННЯ .....	117
7 ТРАНСПОРТУВАННЯ .....	118
8 УТИЛІЗУВАННЯ .....	121
9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.....	122
10 ВІДОМОСТІ ПРО ПАКУВАННЯ .....	124
11 ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМАННЯ .....	125
12 ОБЛІК РОБОТИ ВИРОБУ .....	126

13 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ.....	127
14 ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМАННЯ І ГАРАНТІЮ.....	130
ДОДАТОК А .....	132
ДОДАТОК Б.....	134
ДОДАТОК В.....	135
ДОДАТОК Г .....	136
ДОДАТОК Д.....	137
ДОДАТОК Е.....	138
ДОДАТОК Ж.....	139
ДОДАТОК И .....	143
ДОДАТОК К.....	145
ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ .....	146

Ця настанова щодо експлуатування ВІСТ.412118.023-03 НЕ містить відомості, які необхідні для вивчення, правильного експлуатування і повного використання технічних можливостей дозиметра гамма-випромінення індивідуального ДКГ-21 М (далі - дозиметр).

До роботи з дозиметром допускаються співробітники, які пройшли інструктаж з техніки безпеки, радіаційної безпеки і вивчили цю настанову щодо експлуатування.

## **1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ**

1.1 Перед початком експлуатування дозиметра уважно ознайомтесь з цією настановою щодо експлуатування (далі - НЕ).

1.2 НЕ повинна постійно знаходитися з дозиметром.

1.3 Усі записи в НЕ повинні виконуватися ретельно, чітко і розбірливо, не допускаються записи олівцем, а також підчищення і незавірені відповідальною особою виправлення.

1.4 При передачі дозиметра на інше підприємство підсумкові записи по наробітку завіряють печаткою підприємства, що передає дозиметр.

## **2 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ**

2.1 Дозиметр відповідає вимогам технічних умов ТУ У 33.2-22362867-010:2007.

2.2 Дозиметр призначений для використання як автономний прилад, так і в складі автоматизованої системи індивідуального дозиметричного контролю

(далі – АСІДК), яка внесена до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, за номером У1816-07.

2.3 Дорогоцінних матеріалів в дозиметрі не міститься.

Виробник - *Приватне підприємство  
„НВП „Спаринг-Віст Центр”  
вул. Володимира Великого, 33, м. Львів,  
79026, Україна  
Тел.: (032) 242-15-15; факс: (032) 242-20-15  
E-mail: market@ecotest.ua*

## **3 ОПИС І РОБОТА**

### **3.1 Призначення дозиметра**

3.1.1 Дозиметр призначений для вимірювання індивідуального еквівалента дози  $H_p(10)$  (далі - ІЕД), потужності індивідуального еквівалента дози  $\dot{H}_p(10)$  (далі - ПІЕД) гамма- та рентгенівського випромінень і ведення автоматизованої бази даних дозового навантаження на персонал у складі АСІДК.

3.1.2 Дозиметр може використовуватися на підприємствах та в установах, де проводяться роботи з джерелами гамма-випромінення.

## **3.2 Технічні характеристики**

3.2.1 Діапазон вимірювань ПЕД від 0,1 мкЗв/год до 1,0 Зв/год.

3.2.2 Границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ПЕД за довірчою імовірністю 0,95:

- в діапазоні ПЕД від 1,0 мкЗв/год до 10 мкЗв/год - 20 %;

- в діапазоні ПЕД від 10 мкЗв/год до 1,0 Зв/год - 15 %.

3.2.3 Діапазон вимірювань ІЕД від 0,001 мЗв до 9999 мЗв.

3.2.4 Границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ІЕД за довірчою імовірністю 0,95 – 15 %.

3.2.5 Границя допустимої додаткової відносної похибки результату вимірювання ПЕД і ІЕД від зміни температури навколишнього середовища від мінус 20 °С до 50 °С – 5 % на кожні 10 °С відхилу від 20 °С.

3.2.6 Діапазон енергій гамма-випромінення, що реєструється, від 0,05 МеВ до 6,0 МеВ.

3.2.7 Енергетична залежність при вимірюванні ПЕД та ІЕД в діапазоні енергій від 0,05 МеВ до 1,25 МеВ відносно енергії 0,662 МеВ – не більше ніж  $\pm 25\%$ .

3.2.8 Анізотропія при падінні гамма-квантів у тілесному куті  $\pm 60^\circ$  відносно основного (перпендикулярно до задньої накривки дозиметра, який помічено символом “+”) напрямку вимірювань, не більше:

25 % - для радіонуклідів  $^{137}\text{Cs}$  та  $^{60}\text{Co}$ ;

85 % - для радіонукліда  $^{241}\text{Am}$ .

3.2.9 Час установлення робочого режиму при вимірюванні ПШЕД в діапазоні:

- від  $1 \cdot 10^{-6}$  Зв/год до  $5 \cdot 10^{-6}$  Зв/год (включно), не більше ніж 30 хв;

- від  $5 \cdot 10^{-6}$  Зв/год до  $2 \cdot 10^{-5}$  Зв/год (включно), не більше ніж 5 хв;

- від  $2 \cdot 10^{-5}$  Зв/год до 1,0 Зв/год, не більше ніж 3 хв.

3.2.10 Час безперервної роботи дозиметра при живленні від нових елементів живлення за умов нормального фонового випромінення – не менше 4000 год.

3.2.11 Нестабільність показів протягом 8 год безперервної роботи – не більше ніж 5 %.

3.2.12 Живлення дозиметра здійснюється від літієвого гальванічного елемента живлення з напругою постійного струму від 2,4 В до 3,2 В і ємністю 560 мА·год.

**Примітка.** Номінальна напруга живлення – 3 В.

3.2.13 Габаритні розміри дозиметра не більше ніж 98 мм × 58 мм × 18 мм (без урахування розмірів скоби).

3.2.14 Маса - не більше ніж 0,14 кг.

3.2.15 Дозиметр забезпечує вимірювання за таких умов експлуатування:

- температура - від мінус 20 °С до 50 °С;
- відносна вологість -  $(95\pm 3)\%$  за температури 35 °С;
- атмосферний тиск - від 84 кПа до 106,7 кПа.

3.2.16 Щодо стійкості та міцності до зовнішніх впливів дозиметр відповідає вимогам групи 1.14 кліматичного виконання УХЛ з обмеженнями щодо пониженої робочої та граничної температур.

3.2.17 Дозиметр стійкий до впливу атмосферних опадів (дощ).

3.2.18 Дозиметр стійкий до впливу атмосферних конденсованих опадів.

3.2.19 У дозиметрі є режими роботи „Годинник” та „Будильник”.

3.2.20 Звуковий сигнал будильника подається протягом 1 хв.

3.2.21 У дозиметрі є можливість програмування значення порогових рівнів ПШЕД і ІЕД з дискретністю в одиницю програмованого розряду в усьому робочому діапазоні вимірювання із персонального комп'ютера (далі – ПК) та в ручному режимі за допомогою органів управління.

3.2.22 Дозиметр подає світловий та звуковий сигнали при перевищенні запрограмованих порогових рівнів ПШЕД чи ІЕД.

3.2.23 Значення ПЕД і ІЕД та порогових рівнів ПЕД і ІЕД по чергово виводяться на один цифровий рідкокристалічний індикатор (далі – ЦРІ) із висвічуванням ознак відповідності інформації.

3.2.24 У дозиметрі передбачена можливість запам'ятовування в енергонезалежній пам'яті історії накопичення дози протягом заданого інтервалу часу.

Моменти часу, під час яких записується значення дози, задаються з дискретністю 1 хв і знаходяться у діапазоні від 5 до 255 хв із прив'язкою до реального часу.

3.2.25 У дозиметрі передбачена можливість передачі в комп'ютер через інфрачервоний порт історії накопичення дози.

Відстань впевненого обміну між дозиметром та адаптером інфрачервоного порту (далі - АІП) – в діапазоні від 0,1 м до 0,3 м.

3.2.26 У дозиметрі передбачені можливості блокування з ПК:

- режиму вимкнення живлення до проведення процедури зчитування накопиченої в ньому інформації;

- режимів індикації (ПЕД, порога ПЕД, порога ІЕД, годинника і будильника), зміни (порога ПЕД, порога ІЕД) та корекції годинника і будильника.

3.2.27 Дозиметр неперервно контролює та відображає на індикаторі ступінь розрядження елемента живлення. Відображення здійснюється за допомогою символу елемента живлення.

3.2.28 У дозиметрі передбачене самотестування ЦРІ та гучномовця, яке виконується під час увімкнення дозиметра.

3.2.29 Дозиметр реєструє та відображає на ЦРІ ознаку наявності виходів ППЕД за верхню межу діапазону вимірювання під час роботи дозиметра.

3.2.30 У дозиметрі передбачена можливість запам'ятовування в енергонезалежній пам'яті та передачі в ПЗ АСІДК ознаки наявності виходів ППЕД за верхню межу діапазону вимірювання під час роботи дозиметра.

3.2.31 Конструкція дозиметра передбачає його дезактивацію.

### 3.2.32 Вимоги до надійності

3.2.32.1 Середній наробіток до відмови – не менше ніж 6000 год. Критерій відмови - невідповідність вимогам 3.2.3.

3.2.32.2 Середній ресурс дозиметра до першого капітального ремонту - не менше ніж 10000 год, середній строк служби – не менше 10 років.

Критерій граничного стану – відхід параметрів за 3.2.3, який не ліквідується.

3.2.32.3 Середній строк збережуваності не менше ніж 10 років.

3.2.32.4 Середній час відновлення працездатності дозиметра в умовах відомчого ремонтного підприємства або на підприємстві-виробнику не більше 2 год без урахування часу на транспортування та повірку після ремонту.

### 3.3 Склад дозиметра

3.3.1 Комплект постачання дозиметра наведений у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Комплект постачання дозиметра

Познака	Найменування	Кількість
ВІСТ.412118.023-03	Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21 М	1
ВІСТ.412118.023-03 НЕ	Настанова щодо експлуатування	1

### Кінець таблиці 3.1

Познака	Найменування	Кількість
CR2450 (Panasonic)	Елемент гальванічний*	1
ВІСТ.412915.018	Пакування	1
ВІСТ.303658.001	Ключ-викрутка	1
* Допускається застосування іншого елемента гальванічного, що не поступається зазначеному за показниками призначення, безпеки і надійності		

## **3.4 Побудова дозиметра та принцип його роботи**

### **3.4.1 Загальні відомості**

Дозиметр виконано у вигляді моноблока, в якому розміщений детектор гамма- та рентгенівського випромінень, друкована плата зі схемою формування анодної напруги, цифрової обробки, управління та індикації, інфрачервоного порту обміну даними, а також елемент живлення.

Детектор гамма- та рентгенівського випромінень перетворює гамма- та рентгенівське випромінення в послідовність імпульсів напруги, кількість яких пропорційна інтенсивності реєстрованого випромінення.

Схема формування анодної напруги, цифрової обробки, управління та індикації здійснює:

- масштабування і лінеаризацію лічильної характеристики детектора;

- вимірювання ПЕД шляхом вимірювання середньої частоти імпульсів, що надходять з виходу детектора;

- вимірювання ІЕД шляхом вимірювання загальної кількості імпульсів, що надходять з виходу детектора;

- вимірювання реального часу;

- формування та стабілізацію анодної напруги детектора;
- управління режимами роботи дозиметра;
- відображення результатів вимірювань.

Для живлення дозиметра застосовується дисковий літієвий гальванічний елемент типу CR 2450.

### **3.4.2 Опис конструкції дозиметра**

Дозиметр виконаний в плоскому прямокутному пластмасовому корпусі (рисунок Б.1), який складається з передньої (1) і задньої (2) накривок.

У верхній частині передньої панелі розташовані три прозорі вікна, за якими розміщені екран ЦРІ (3), світлодіодний індикатор (4) і оптична система інфрачервоного порту (5).

У середній частині передньої панелі розташовані три акустичні отвори (6) для гучномовця та дві кнопки управління – ПОРІГ (7) і РЕЖИМ (8). У нижній частині передньої панелі розташований відсік для елемента живлення, який закривається герметичною накривкою-закруткою (9).

На задній накривці розташована скоба (10) для закріплення дозиметра на одязі та вказаний геометричний центр детектора (11), який розміщений під накривкою.

### **3.4.3 Робота дозиметра**

3.4.3.1 Роботу дозиметра розглянемо за структурною схемою відповідно до рисунка В.1.

За структурною схемою дозиметр складається з батареї живлення (БЖ), кнопок управління РЕЖИМ та ПОРІГ, схеми цифрової обробки та управління (СЦО), формувача анодної напруги для детектора іонізуючих випромінень (ФАН), схеми управління детектором (СУД), енергонезалежної пам'яті (ЕНП), схеми інфрачервоного порту (СІЧП), гучномовця (ГМ) та ЦРІ.

Кнопки РЕЖИМ та ПОРІГ служать для увімкнення дозиметра, завдання відповідного режиму роботи та програмування порогових рівнів спрацьовування звукової сигналізації.

СЦО реалізована на базі спецпроцесора і служить для управління режимами роботи дозиметра, управління формувачем анодної напруги, цифрової обробки імпульсних послідовностей з детектора іонізуючих випромінень, формування сигналів, що управляють ЦРІ, а також висвічування ознак режимів вимірювання.

ФАН збудований за схемою очікувального мультівібратора з трансформаторним помноженням напруги і служить для формування анодної напруги, необхідної для роботи детектора іонізуючих випромінень.

СУД виконана на основі ряду комутуючих та нормуючих елементів і служить для нормування „мертвого часу” детектора.

ЕНП реалізована на основі EEPROM і служить для запису історії доз та часу.

Як ГМ використано п'єзоакустичний перетворювач, який служить для звукової сигналізації при перевищенні запрограмованих порогових рівнів ПЕД чи ІЕД, а також при спрацьовуванні будильника.

Детектором іонізуючих випромінень (ДІВ) служить енергоскомпенсований газорозрядний лічильник Гейгера-Мюллера. Він призначений для детектування гамма- та рентгенівського випромінень, параметри яких вимірюються дозиметром.

ЦРІ є чотирирозрядним індикатором мультиплексного типу і служить для візуалізації результатів вимірювань у різних режимах роботи дозиметра.

### 3.4.3.2 Дозиметр працює таким чином.

У виключеному стані схема дозиметра знаходиться в мікроспоживаючому режимі роботи (одиниці мкА), в якому підтримується лише процес відліку реального часу процесором.

При короткочасному натисканні кнопки РЕЖИМ процесор переходить в активний стан і видає сигнали управління для ФАН, який починає формувати анодну напругу для роботи лічильника. Одночасно процесор вмикається в пріоритетний режим вимірювання ПЕД, про що свідчить символ розмірності „ $\mu\text{Sv/h}$ ” на ЦРІ.

Оцінюючи інтенсивність імпульсного потоку з лічильника Гейгера-Мюллера, процесор автоматично задає інтервал та піддіапазон вимірювання. За допомогою СУД процесор з високою точністю нормує тривалість „мертвого часу” при кожному спрацьовуванні лічильника, що дозволяє враховувати його у застосованому алгоритмі обробки імпульсного потоку для лінеаризації лічильної характеристики та розширення динамічного діапазону лічильника. Послідовним короткочасним натисканням кнопки РЕЖИМ забезпечується вибір відповідних режимів роботи дозиметра.

При цьому кожний раз процесор ініціює висвічування ознак відповідності інформації у вигляді відповідних символів на ЦРІ. За допомогою натискання кнопки ПОРІГ у відповідному режимі вимірювання процесор переводиться у режим програмування значень порогових рівнів спрацьовування звукової та світлової сигналізацій або корекції годинника чи встановлення часу будильника.

Вимкнення дозиметра при його автономному використанні здійснюється за допомогою натискання та утримування в натиснутому стані кнопки РЕЖИМ більше ніж 4 с.

### **3.5 Маркування та пломбування**

3.5.1 Маркування відповідає вимогам комплексу ВІСТ.412118.023-03.

3.5.2 На передній панелі дозиметра розташовані написи:

- повна назва дозиметра;
- знак для товарів і послуг підприємства-виробника;
- знак законодавчо регульованого ЗВТ згідно з Технічним регламентом;

3.5.3 На задній панелі дозиметра розташовані надписи:

- “Вироблено в Україні”;

- найменування підприємства-виробника;
- порядковий номер дозиметра за системою нумерації підприємства-виробника;
- ступінь захисту оболонки – IP54 згідно з ДСТУ EN 60529:2018;
- геометричний центр детектора з позначкою „+”;
- місяць і рік виготовлення.

3.5.4 Якість маркування відповідає вимогам КД і зберігається протягом строку служби у всіх умовах і режимах, за винятком маркування, виконаного на індивідуальному пакуванні.

3.5.5 Дозиметр, прийнятий відділом технічного контролю (ВТК) і підготовлений до пакування, пломбується спеціальною плівковою пломбою, що закриває головки гвинтів, які скріплюють верхню та нижню накривки корпусу між собою, або пастовою пломбою у заглибленні над головкою кріпильного гвинта.

3.5.6 На тарі розташовані надписи:

- повна назва дозиметра;
- порядковий номер дозиметра за системою нумерації підприємства-виробника;
- місяць і рік виготовлення;

- основні знаки (найменування вантажо-отримувача і пункту призначення),
- додаткові знаки (найменування вантажо-відправника і пункту відправлення);
- інформаційні знаки (масу брутто і нетто в кг);
- маніпуляційні знаки (№1 „Крихке-обережно”, №3 „Оберігати від вологи», №11 „Верх”).

3.5.7 Транспортна тара з упакованим дозиметром опломбована представником ВТК підприємства-виробника.

## **3.6 Пакування**

3.6.1 Пакування відповідає вимогам комплексу ВІСТ.412118.023-03.

3.6.2 Дозиметр пакується в спеціальну картонну коробку, яка, в свою чергу, разом з експлуатаційною документацією пакується в пакет з прозорої поліетиленової плівки, який після пакування заварюється.

## 4 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

### 4.1 Експлуатаційні обмеження

4.1.1 Експлуатаційні обмеження наведені в таблиці 4.1

Таблиця 4.1 – Експлуатаційні обмеження

Назва обмежувальної характеристики	Параметри обмежувальної характеристики
1 Температура навколишнього повітря	від мінус 20 до 50°C
2 Відносна вологість	(95±3) % за температури 35°C
3 Дія гамма- та рентгенівського випромінень	ПШЕД до 10 Зв/год протягом 50 хв

## **4.2 Підготовка дозиметра до роботи**

### **4.2.1 Об'єм і послідовність зовнішнього огляду**

**4.2.1.1** При введенні дозиметра в експлуатування розпакуйте його і перевірте його комплектність, проведіть зовнішній огляд з метою визначення наявності механічних пошкоджень.

**4.2.2** Правила і порядок перевірки готовності дозиметра до роботи

**4.2.2.1** Перед початком роботи необхідно ознайомитись з розташуванням та призначенням кнопок управління.

4.2.2.2 Відкрити відсік живлення дозиметра і переконатись у наявності у відсіку елемента живлення, у надійності контактів та відсутності виділення солей на елементі після довготривалого зберігання дозиметра. У разі наявності соляних виділень елемент з відсіку вийняти та, по можливості, почистити або, при необхідності, замінити. Після цього елемент установити на місце і відсік живлення закрити накривкою.

4.2.2.3 Елемент живлення підлягає заміні в разі наявності ознаки його розрядження на ЦРІ - послідовне, залежно від наростаючого процесу розрядження, мигання від одного до чотирьох сегментів символу елемента живлення у правому верхньому куті ЦРІ при увімкненні дозиметра незалежно від обраного режиму. При повному розрядженні елемента спостерігається мигання всіх чотирьох сегментів символу і короткочасний звуковий сигнал, що повторюється через кожні 4 с.

### 4.2.3 Вказівки з увімкнення й опробування роботи дозиметра

4.2.3.1 Підготувати дозиметр до роботи. Для цього необхідно:

- вийняти дозиметр з пакування;
- відкрити відсік живлення та вставити гальванічний елемент типу CR 2450 у відсік, дотримуючись полярності. При цьому дозиметр повинен увімкнутись та виконати протягом 2 с самотестування ЦРІ та гучномовця. Під час самотестування підсвічуються всі сегменти ЦРІ та

формується однотональний звуковий сигнал. Відсутність підсвічування окремих сегментів ЦРІ свідчить про його несправність. Відсутність звукового сигналу свідчить про несправність гучномовця.

Після завершення самотестування ЦРІ дозиметр перейде у режим вимірювання ПЕД, про що свідчатимуть одиниці вимірювання “ $\mu\text{Sv/h}$ ”, що безперервно висвічуються на ЦРІ.

4.2.3.2 Короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ і переконатись у переході дозиметра в режим індикації ІЕД.

Про це свідчить індикація одиниць вимірювання ІЕД – “mSv”.

4.2.3.3 Короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ і переконались у переході дозиметра в режим індикації реального часу, про що свідчитимуть дві крапки між двома парами розрядів ЦРІ, які повинні мигати з періодом 1 с.

4.2.3.4 Короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ для переходу дозиметра в режим будильника. Ознакою цього режиму на ЦРІ є дві крапки між двома парами розрядів, які не мигають.

4.2.3.5 Для вимкнення дозиметра необхідно натиснути та утримувати в натиснутому стані більше ніж 4 с кнопку РЕЖИМ.

#### **4.2.4 Перелік можливих неполадок і методи їх усунення**

4.2.4.1 Перелік можливих неполадок і методи їх усунення наведено в таблиці 4.2.

Облік неполадок за період експлуатування реєструється в таблиці додатка Е цієї НЕ.

Таблиця 4.2 - Перелік можливих неполадок і методи їх усунення

Вид неполадки та її прояв	Імовірна причина неполадки	Метод усунення неполадки
1 При натисканні кнопки РЕЖИМ дозиметр не вмикається	1 Розряджений гальванічний елемент живлення 2 Відсутній контакт між гальванічним елементом та клемми відсіку живлення	1 Замінити гальванічний елемент 2 Відновити контакт між гальванічним елементом та клемми

## Продовження таблиці 4.2

Вид неполадки та її прояв	Імовірна причина неполадки	Метод усунення неполадки
2 Після заміни гальванічного елемента при увімкненні дозиметра на ЦРІ висвічується символ „Err”	Відмова енергонезалежної пам'яті дозиметра	Передати дозиметр для ремонту підприємству-виробнику

## Кінець таблиці 4.2

Вид неполадки та її прояв	Імовірна причина неполадки	Метод усунення неполадки
3 Під час роботи дозиметра на ЦРІ висвічується символ „Err1”	Відмова формувача анодної напруги або детектора іонізуючих випромінень	Передати дозиметр для ремонту підприємству-виробнику

4.2.4.2 При неможливості усунення наведених у таблиці 4.2 неполадок або при виникненні більш складних неполадок дозиметр підлягає передачі в ремонт підприємству-виробнику.

### **4.3 Застосування дозиметра**

4.3.1 Заходи безпеки при застосуванні дозиметра

4.3.1.1 Дозиметр відповідає вимогам безпеки згідно з ДСТУ EN 60335-1:2017.

4.3.1.2 У дозиметрі є електричні кола з напругою до 400 В, тому його розбирання необхідно робити при виключеному живленні.

4.3.1.3 Конструкція дозиметра виключає наявність на її зовнішніх поверхнях електричної напруги.

4.3.1.4 Для забезпечення у дозиметрах захисту від випадкового дотику до струмопровідних частин застосовується захисна оболонка.

4.3.1.5 Ступінь захисту оболонки дозиметра – IP54 згідно з ДСТУ EN 60529:2018.

4.3.1.6 Усі роботи із застосуванням дозиметрів повинні проводитися відповідно до вимог ДСП 6.177-2005-09-02, ДГН 6.6.1-6.5.001-98 та ДГН 6.6.1-6.5.061-2000.

4.3.1.7 Утилізування дозиметрів повинно проводитися згідно з ДСТУ 4462.3.01:2006, ДСТУ 4462.3.02:2006, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» і «Про управління відходами».

**Примітка.** У випадку забруднення дозиметра рідкими чи сипучими радіонуклідами і неможливістю його повної дезактивації дозиметр підлягає захороненню як тверді радіоактивні відходи на підприємствах ДК УкрДО „Радон”.

## **4.3.2 Перелік режимів роботи дозиметра**

4.3.2.1 Дозиметр має такі режими роботи та індикації:

- увімкнення-вимкнення дозиметра;
- вимірювання та індикація ПЕД;
- програмування порогового рівня спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по ПЕД;
- індикація вимірюваного значення ІЕД;
- програмування порогового рівня спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по ІЕД;

- обнулення вимірюваного значення ІЕД;
- індикація реального часу та корекція його значення;
- індикація часу спрацьовування будильника та корекція його значення;
- контроль стану елемента живлення;
- контроль працездатності детектора іонізуючих випромінень.

### **4.3.3 Порядок роботи з дозиметром**

#### **4.3.3.1 Увімкнення-вимкнення дозиметра**

Для увімкнення дозиметра необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Після увімкнення дозиметр виконує протягом 2 с самотестування ЦРІ та гучномовця. При цьому підсвічуються всі сегменти ЦРІ та формується однотональний звуковий сигнал. Відсутність підсвічування окремих сегментів ЦРІ свідчить про несправність ЦРІ. Відсутність звукового сигналу свідчить про несправність гучномовця.

Після завершення самотестування дозиметр перейде у режим вимірювання ПЕД, про що свідчатимуть одиниці вимірювання “ $\mu\text{Sv/h}$ ”, що безперервно висвічуються на ЦРІ.

Разом із увімкненням на 15 с активується інфрачервоний порт дозиметра. В цей час можна провести процедуру обміну даними з ПК: програмування порогових рівнів, періодичності накопичення історії доз та дозвіл/заборону окремих режимів роботи дозиметра. Про активність інфрачервоного порту свідчить мигання

цифрових розрядів індикатора. Якщо обмін з ПК відбувся, то прилад починає накопичення історії доз із заданою періодичністю.

Якщо обмін з ПК не відбувся, то прилад починає працювати в автономному режимі з накопиченням інтегральної дози без накопичення історії доз.

Для вимкнення дозиметра необхідно повторно натиснути й утримувати в натиснутому стані більше 4 с кнопку РЕЖИМ. Якщо дозиметр був увімкнений в автономному режимі, тобто без обміну даними з ПК, то дозиметр вимкнеться.

Якщо під час увімкнення відбувся обмін даними дозиметра з ПК, то спроба вимкнути дозиметр призведе тільки до активації на 15 с інфрачервоного порту.

#### **4.3.3.2 Вимірювання ПЕД**

Після завершення самотестування дозиметр переходить у режим вимірювання ПЕД. В цей режим можна перейти також з будь-якого іншого режиму роботи короткочасними натисканнями кнопки РЕЖИМ. Ознакою цього режиму є розмірність вимірюваної величини “ $\mu\text{Sv/h}$ ”. При цьому від

моменту увімкнення дозиметра розпочнеться процес накопичення та усереднення результату вимірювання ПЕД. При значеннях ПЕД, що наближені до фонових, цей процес триватиме до 1600 с, при цьому оновлювання інформації на ЦРІ відбуватиметься кожні 10 с. Однак результат, близький до дійсного, з'явиться на ЦРІ вже через 2 - 3 хв. Зі збільшенням інтенсивності випромінення час усереднення результату вимірювання ПЕД і час оновлювання інформації на ЦРІ буде зменшуватись до мінімального значення – 2 с.

Одиниці вимірювання виражені в мкЗв/год, мЗв/год, Зв/год.

Статистична похибка відображеного результату вимірювання ПЕД індикується за допомогою десяткової крапки, що мигає або не мигає.

Крапка, яка мигає, свідчить про те, що статистична похибка відображеного результату вимірювання ПЕД перевищує максимально допустиму  $i$ , відповідно, цей результат вимірювання можна використовувати лише для орієнтовної оцінки ПЕД. Крапка, яка не мигає, інформує про те, що статистична похибка відображеного результату вимірювання ПЕД знаходиться в межах, що допускаються.

Основним напрямком дозиметра при вимірюванні ПЕД є напрямок, що перпендикулярний до передньої (задньої) панелі дозиметра.

Результатом вимірювання ПЕД слід вважати середнє арифметичне з п'яти останніх вимірень через 8 хв після зміни інтенсивності поля випромінення при рівнях ПЕД у діапазоні від 1,0 мкЗв/год до 10,0 мкЗв/год або через проміжок часу від 2 хв до 2 с - для рівнів у діапазоні від 10,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год.

Інтервали та піддіапазони вимірювання будуть устанавлюватись автоматично залежно від інтенсивності випромінення, що вимірюється.

**Примітка.** Для можливості швидкої оцінки рівня ПЕД процес усереднення результатів вимірювання можна запустити знову примусово. Для цього необхідно короткочасно натиснути кнопку ПОРІГ і утримувати її до відображення символів «Clr» на ЦРІ дозиметра, потім відпустити. При цьому дозиметр уже протягом 1 хв покаже орієнтовне значення ПЕД.

### **4.3.3.3 Програмування порогового рівня спрацьовування звукової та світлової сигналізацій ПЕД**

Програмування порогового рівня спрацьовування звукової та світлової сигналізацій ПЕД здійснюється в режимі вимірювання ПЕД. Для програмування необхідно натиснути кнопку ПОРІГ та утримувати її в натиснутому стані до початку мигання молодшого розряду на ЦРІ (близько 5 с).

Послідовним короткочасним натисканням та відпусканням кнопки ПОРІГ задають потрібне значення молодшого розряду.

Перехід до програмування значення наступного розряду виконується короткочасним натисканням кнопки РЕЖИМ, при цьому буде спостерігатись мигання цього розряду. Потрібне значення розряду виставляється послідовним короткочасним натисканням та відпусканням кнопки ПОРІГ.

Після програмування останнього розряду та наступного натискання кнопки РЕЖИМ відбудеться чотириразове гасіння ЦРІ, що свідчить про запам'ятовування нового значення порогового рівня. Потім дозиметр повернеться в режим вимірювання ШЕД.

Пороговий рівень запам'ятовується в енергонезалежній пам'яті дозиметра. Увімкнення, вимкнення та заміна елемента живлення дозиметра не змінює пороговий рівень.

Для перегляду порогового рівня ПШЕД необхідно натиснути кнопку ПОРІГ та утримувати її в натиснутому стані не довше ніж 2 с після появи значення порогового рівня.

Про перевищення запрограмованого порогового рівня ПШЕД при вимірюванні свідчать мигання червоного світлодіода та двотональна звукова сигналізація.

**Увага!** Якщо при програмуванні нового значення порогового рівня виникне пауза більше ніж на 30 с, тобто користувач не буде натискати кнопки дозиметра, то дозиметр автоматично повернеться в режим вимірювання ПШЕД. Всі зміни, які були зроблені в підрежимі програмування нового значення порогового рівня, будуть скасовані.

**Примітка 1.** При виході з виробництва у дозиметрі програмується значення порогового рівня по ПШЕД, що дорівнює 1,0 мкЗв/год.

**Примітка 2.** Встановлення нульового значення порогового рівня ПШЕД відключає сигналізацію перевищення порогового рівня.

#### 4.3.3.4 Індикація вимірюваного значення ІЕД

В цей режим можна перейти з будь-якого іншого режиму роботи короткочасними натисканнями кнопки РЕЖИМ. Цей режим є наступним після режиму вимірювання ПЕД.

Ознакою цього режиму є висвічування розмірності вимірюваної величини “mSv”.

Якщо під час роботи дозиметра, ПЕД виходила за верхню межу діапазону вимірювання, то виміряне значення ІЕД може бути некоректним (заниженим).

При цьому, як ознака можливої некоректності значення ІЕД, використовується мигання десяткової точки в режимі індикації вимірюваного значення ІЕД.

#### **4.3.3.5 Програмування порогового рівня спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по ІЕД**

Програмування порогового рівня спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по ІЕД здійснюється в режимі індикації вимірюваного значення ІЕД.

Для програмування необхідно натиснути кнопку ПОРІГ та утримувати її в натиснутому стані до початку мигання молодшого розряду на ЦРІ (близько 5 с).

Послідовними короткочасними натисканнями та відпусканнями кнопки ПОРІГ задають потрібне значення молодшого розряду. Перехід до програмування значення наступного розряду досягається короткочасним натисканням кнопки РЕЖИМ, при цьому буде спостерігатись мигання цього розряду. Потрібне значення розряду виставляється послідовним короткочасним натисканням та відпусканням кнопки ПОРІГ.

Після введення останньої цифри порогового рівня та наступного натискання кнопки РЕЖИМ відбудеться чотириразове мигання ЦРІ, що свідчить про запам'ятовування нового значення порогового рівня. Потім дозиметр повернеться в режим індикації ІЕД.

Пороговий рівень запам'ятовується в енерго-незалежній пам'яті дозиметра. Увімкнення, вимкнення та заміна елемента живлення дозиметра не змінює пороговий рівень.

Для перегляду значення порогового рівня ІЕД необхідно натиснути кнопку ПОРІГ та утримувати її в натиснутому стані не довше ніж 4 с після появи значення порогового рівня.

При утримуванні кнопки ПОРІГ довше ніж 4 с значення порога обнулиться і почнеться мигання молодшого розряду, що свідчитиме про можливість запрограмувати нове значення порогового рівня.

Про перевищення запрограмованого порогового рівня ІЕД свідчать мигання червоного світлодіода та двотональна звукова сигналізація.

Для інформування користувача про можливе швидке досягнення порогового рівня ІЕД, дозиметр формує переривчастий звуковий сигнал при досягненні значення 90 % від цього порогового рівня. Цей звуковий сигнал відключається натисканням будь-якої кнопки.

**Увага!** Якщо при програмуванні нового значення порогового рівня виникне пауза більше ніж на 30 с, тобто користувач не буде натискати кнопки дозиметра, то дозиметр автоматично повернеться в режим індикації вимірюваного значення ІЕД. Всі зміни, які були зроблені, будуть скасовані.

**Примітка.** При виході з виробництва у дозиметрі програмується значення порогового рівня по ІЕД, що дорівнює 0,000 мЗв, що свідчить про вимкнутий стан сигналізації.

#### 4.3.3.6 **Обнулення вимірюваного значення ІЕД**

Обнулення вимірюваного значення ІЕД здійснюється в режимі індикації вимірюваного значення ІЕД. Для обнулення ІЕД необхідно одночасно натиснути і утримувати кнопки РЕЖИМ та ПОРІГ до відображення на ЦРІ дозиметра символів «CLr». Після відображення символів «CLr», кнопки РЕЖИМ та ПОРІГ треба відпустити.

Для підтвердження обнулення ІЕД необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ.

Про обнулення буде свідчити трикратне мигання символів «CLr» на ЦРІ дозиметра та повернення дозиметра в режим індикації вимірюваного значення ІЕД. Для відмови від обнулення необхідно короткочасно натиснути кнопку ПОРІГ або протягом 30 с не натискати кнопки (у такому випадку дозиметр автоматично повернеться в режим індикації вимірюваного значення ІЕД).

#### 4.3.3.7 Індикація реального часу та корекція його значення

В цей режим можна перейти з будь-якого іншого режиму роботи короткочасними натисканнями кнопки РЕЖИМ. Цей режим є наступним після режиму індикації вимірюваного значення ІЕД.

Ознакою цього режиму на ЦРІ є символ „:” між двома парами розрядів, який мигає з періодом 1 с.

При цьому ваги цифрових значущих розрядів на ЦРІ справа-наліво будуть такими: першого - одиниці хвилин; другого - десятки хвилин; третього - одиниці годин; четвертого – десятки годин.

Для корекції значення реального часу необхідно натиснути й утримувати в цьому стані кнопку ПОРІГ до моменту, поки не почнуть мигати два розряди праворуч від символу „:”. Після цього кнопку відпустити. За допомогою наступного натискання та утримування в натиснутому стані кнопки ПОРІГ встановлюються необхідні значення одиниць та десятків хвилин. Корекцію хвилин можна здійснювати і короткочасними натисканнями кнопки ПОРІГ. У такому випадку значення кожен раз змінюватиметься на одиницю. Для корекції значення годин необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ.

При цьому почнуть мигати два розряди ліворуч від символу „:”. Корекція значення годин здійснюється аналогічно корекції значення хвилин. Для виходу з режиму корекції реального часу необхідно ще раз короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ.

**Увага!** Якщо при корекції значення реального часу виникне пауза більше ніж на 30 с, тобто користувач не буде натискати кнопки дозиметра, то дозиметр автоматично повернеться в режим індикації реального часу. Всі зміни, які були зроблені, будуть скасовані.

#### **4.3.3.8 Індикація часу спрацьовування будильника та корекція його значення**

В цей режим можна перейти з будь-якого іншого режиму роботи короткочасними натисканнями кнопки РЕЖИМ. Цей режим є наступним після режиму індикації реального часу. Ознакою цього режиму на ЦРІ є немигаючий символ “:” між двома парами розрядів.

Для корекції часу спрацьовування будильника необхідно натиснути й утримувати в цьому стані кнопку ПОРІГ до моменту, поки не почнуть мигати два розряди праворуч від символу “:”. Після цього кнопку відпустити.

За допомогою наступного натискання та утримування в натиснутому стані кнопки ПОРІГ встановлюються необхідні значення одиниць та десятків хвилин. Корекцію хвилин можна здійснювати і короткочасними натисканнями кнопки ПОРІГ. У такому випадку значення кожен раз змінюватиметься на одиницю. Для встановлення значення годин необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. При цьому почнуть мигати два розряди ліворуч від символу “:”. Установлення значення годин здійснюється аналогічно встановленню значення хвилин.

Для увімкнення чи вимкнення будильника необхідно після встановлення часу його спрацьовування короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. При цьому на цифровому індикаторі висвітиться мигаючий символ звуку “)))”. Для увімкнення будильника необхідно короткочасними натисканнями кнопки ПОРІГ добитись появи немигаючого символу звуку на ЦРІ.

Для вимкнення будильника необхідно короткочасними натисканнями кнопки ПОРІГ добитись гасіння символу звуку. Фіксація установок будильника здійснюється наступним короткочасним натисканням кнопки РЕЖИМ.

У випадку увімкненого будильника символ звуку буде висвічуватись на цифровому індикаторі незалежно від обраного робочого режиму.

**Увага!** Якщо при установленні часу спрацьовування будильника виникне пауза більше ніж на 30 с, тобто користувач не буде натискати кнопки дозиметра, то дозиметр автоматично повернеться в режим індикації часу спрацьовування будильника та корекції його значення. Всі зміни, які були зроблені, будуть скасовані.

**Примітка.** Будильник буде працювати навіть з вимкнутим живленням дозиметра (за умови наявності у дозиметрі елемента живлення).

При спрацьовуванні будильника дозиметр автоматично увімкнеться в режим індикації реального часу. Для вимкнення звукового сигналу будильника після його спрацьовування достатньо натиснути будь-яку з кнопок управління. У випадку, якщо звукова сигналізація після спрацьовування будильника не буде примусово виключена, то вона відключиться автоматично через 1 хв.

#### **4.3.3.9 Контроль стану елемента живлення**

Режим контролю стану елемента живлення вмикається відразу з увімкненням дозиметра. Ознакою цього режиму є висвічування чотирисегментного символу елемента живлення, який висвічується у правому верхньому полі ЦРІ.

Про ступінь розрядження свідчить кількість мигаючих сегментів, які переходять у режим мигання, починаючи з крайнього правого сегмента. Мигання не менше трьох сегментів свідчить про необхідність заміни розрядженого гальванічного елемента живлення на новий.

#### **4.3.3.10 Контроль працездатності детектора**

Режим контролю працездатності детектора вмикається відразу з увімкненням дозиметра. У разі виходу з ладу детектора на ЦРІ висвічується символ „Err1”, що свідчить про необхідність передачі дозиметра в ремонт.

## **5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

### **5.1 Технічне обслуговування дозиметра**

#### **5.1.1 Загальні вказівки**

Перелік робіт при технічному обслуговуванні (далі – ТО) дозиметра, їх черговість та особливості на різних етапах експлуатування дозиметра наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Перелік робіт при технічному обслуговуванні

Перелік робіт	Види технічного обслуговування			Номер пункту НЕ
	при експлуатаванні		при довготривалому зберіганні	
	щоденному	періодичному (раз на рік)		
Зовнішній огляд	+	+	+	5.1.3.1
Перевірка комплектності	-	+	+	5.1.3.2
Перевірка працездатності	+	+	+	5.1.3.3
Відключення джерела живлення	-	+	+	5.1.3.4
Повірка дозиметра	-	+	+	5.2
<b>Примітка.</b> Знаком „плюс” в таблиці позначено, що зазначена робота при цьому виді ТО проводиться, знаком „мінус” - не проводиться				

## 5.1.2 Заходи безпеки

5.1.2.1 Заходи безпеки при проведенні ТО повністю відповідають заходам безпеки, що наведені в 4.3.1 цієї НЕ.

## 5.1.3 Порядок технічного обслуговування дозиметра

### 5.1.3.1 Зовнішній огляд

Проведіть огляд дозиметра в такій послідовності:

- перевірте технічний стан поверхні дозиметра, цілісність пломб, відсутність подряпин, слідів корозії, ушкодження покриття;

- перевірте стан клем у відсіку живлення дозиметра.

### 5.1.3.2 Перевірка комплектності

Зробіть перевірку комплектності постачання дозиметра згідно з таблицею 3.1.

### 5.1.3.3 Перевірка працездатності дозиметра.

5.1.3.3.1 Перевірка працездатності дозиметра і порядок її проведення здійснюються згідно з 4.2.3 цієї НЕ.

5.1.3.3.2 Порядок проведення передремонтного дефектування та бракування

Необхідність передачі дозиметра в ремонт та вид необхідного ремонту оцінюються за такими критеріями:

- для передачі в середній ремонт:

а) відхід параметрів за межі контрольних значень при періодичній повірці дозиметра;

б) незначні дефекти в роботі цифрового рідкокристалічного індикатора, які не впливають на коректність зчитування результатів вимірювань;

в) відсутність звукової та світлової сигналізації;

- для передачі в капітальний ремонт:

а) непрацездатність хоча б одного вимірювального каналу;

б) дефекти в роботі цифрового рідкокристалічного індикатора, які впливають на коректність зчитування результатів вимірювань;

в) значні механічні пошкодження деталей, що порушують захист від доступу до схеми дозиметра.

#### 5.1.3.4 Відключення джерела живлення

Відключення джерела живлення здійснюється перед довготривалим зберіганням дозиметра. При цьому необхідно виконати такі операції:

- вимкнути дозиметр;
- зняти накривку відсіку живлення;
- вийняти елементи живлення з відсіку;
- оглянути відсік живлення, перевірити справність контактних клем, очистити відсік живлення від забруднень, а контактні клеми від окислів;

- впевнитись у відсутності вологи, плям від солей на поверхні елементів живлення, а також пошкоджень ізоляційного покриття.

## **5.2 Повірка**

5.2.1 Дозиметр ДКГ-21М підлягає повірці під час експлуатування та після ремонту.

### **УВАГА!**

Прилади, які використовувались в системі автоматизованого дозиметричного контролю і передаються на повірку, повинні бути розблоковані в частині заборони доступу до всіх їх режимів роботи

(індикації індивідуального еквівалента дози, потужності індивідуального еквівалента дози, програмування спрацьовування сигналізацій порогових рівнів індивідуального еквівалента дози та її потужності).

5.2.2 Міжповірочний інтервал - не більше ніж 12 місяців.

5.2.3 Операції перевірки наведені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 - Операції повірки

Найменування операції	Номер пункту методики повірки
Зовнішній огляд	5.2.7.1
Опробування	5.2.7.2
Обчислення границі допустимої відносної основної похибки виміру ПШЕД в діапазоні ПШЕД від 1,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год	5.2.7.3, 5.2.7.4
Обчислення границі допустимої основної відносної похибки виміру ІЕД	5.2.7.3, 5.2.7.5
Оформлення результатів повірки	5.2.7.6

## 5.2.4 Засоби повірки наведені в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 - Засоби повірки

Назва	НД або основні технічні вимоги
Робочий еталон УПГД-ЗБ	Діапазон потужності еквівалентної дози - від 0,01 мкЗв/год до 1 Зв/год. Діапазон енергій - від 59 кеВ до 1,25 МеВ. Границя допустимої відносної основної похибки ПШЕД та ІЕД - 4 % за довірчою імовірністю 0,95

### Продовження таблиці 5.3

Назва	НД або основні технічні вимоги
Фантом	Зовнішні розміри: 30 × 30 × 15 см; стінки виконані із РММА (поліметілметакрилата, товщина передньої стінки - 2,5 мм, товщина інших стінок – 10 мм); заповнення фантому - дистильована вода
Барометр-анероїд контрольний М-67	Л62.832.003 ПС. Діапазон вимірів тиску - від 81,3 кПа до 105,3 кПа (від 610 до 790 мм рт.ст.). Похибка виміру тиску - ± 0,107 кПа (0,8 мм рт.ст.)

### Продовження таблиці 5.3

Назва	НД або основні технічні вимоги
Психро- метр аспіра- ційний МВ-4М	Л82.844.000 ПС. Діапазон вимірів температури - від мінус 30 °С до 50 °С. Похибка виміру температури - $\pm 0,1$ °С. Діапазон вимірів відносної вологості - від 10 % до 100 %. Відносна похибка виміру відносної вологості - від $\pm 12$ % при $t = \text{мінус } 10$ °С до $\pm 2$ % при $t = 30$ °С

### Кінець таблиці 5.3

Назва	НД або основні технічні вимоги
Секундомір	Діапазон вимірів - від 1 с до 59 хв
<p><b>Примітка 1.</b> Застосування засобів вимірювальної техніки згідно з законодавством у сфері метрології та метрологічної діяльності</p> <p><b>Примітка 2.</b> Допускається застосовувати засоби вимірювальної техніки, інструмент й обладнання з технічними характеристиками, що не гірше характеристик, які наведені у таблиці 5.3</p>	

5.2.5 При проведенні повірки необхідно виконувати заходи безпеки, які наведені в 4.3.1 цієї НЕ.

#### 5.2.6 Умови повірки

Повірка повинна проводитись за таких умов:

- температура навколишнього повітря повинна бути в межах  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ;

- відносна вологість повітря повинна бути від 30 % до 80 %;

- атмосферний тиск повинен бути від 86 кПа до 106,7 кПа;

- природний рівень фону гамма-випромінення повинен бути не більше ніж 0,30 мкЗв/год;
- напруга джерела живлення повинна бути в межах  $(3,0 \pm 0,2)$  В.

## **5.2.7 Проведення повірки**

### **5.2.7.1 Зовнішній огляд**

5.2.7.1.1 При зовнішньому огляді повинна бути виявлена відповідність дозиметра таким вимогам:

- комплектність повинна відповідати вимогам таблиці 3.1;
- маркування повинно бути чітким;

- пломби ВТК не повинні бути порушені;
- дозиметр не повинен мати механічних пошкоджень, які впливають на його працездатність.

5.2.7.1.2 Якщо вимоги 5.2.7.1.1 виконуються, переходять до наступної операції перевірки.

5.2.7.1.3 Якщо комплектність не відповідає вимогам таблиці 3.1, перевірка припиняється до укомплектування дозиметра.

5.2.7.1.4 Якщо не виконуються вимоги маркування, пломбування та на дозиметрі є механічні пошкодження, які впливають на його працездатність, дозиметр поверці не підлягає і направляється в ремонт.

## 5.2.7.2 Опробування

### 5.2.7.2.1 Виконати операції 4.2.3.

5.2.7.2.1.1 Якщо усі операції 4.2.3 виконуються, переходять до наступної операції перевірки.

5.2.7.2.1.2 Якщо хоча б одна з операцій 4.2.3 не виконується, дозиметр повірці не підлягає і направляється в ремонт.

5.2.7.3 Вимірювання ПЕД та ІЕД необхідно проводити на фантомі з зовнішніми розмірами 30 см×30 см×15 см, зі стінками із РММА (поліметилметакрилата, товщина передньої стінки - 2,5 мм, товщина інших стінок - 10 мм), заповненого дистильованою водою.

5.2.7.3.1 При проведенні вимірювань дозиметр треба розташовувати впритул до поверхні фантома, зверненої до гамма-джерела. При цьому індикатор дозиметра повинен бути спрямований у напрямку гамма-джерела.

5.2.7.4 Обчислення границі допустимої відносної основної похибки вимірювання ПЕД проводиться таким чином.

5.2.7.4.1 Підготувати дозиметр до вимірювання ПЕД та запрограмувати нульове значення порогового рівня по ПЕД.

5.2.7.4.2 Закріпити дозиметр на фантомі згідно з 5.2.7.3 на каретці УПГД-3Б таким чином, щоб геометричний центр коліматора УПГД-3Б збігався з геометричним центром детектора дозиметра, та через 30 хв після увімкнення дозиметра виконати з інтервалом 10 с п'ять вимірювань фонової ПЕД ( $\dot{H}_{p\phi i}(10)$ ) в УПГД-3Б. Середнє значення ПЕД, виражене в мкЗв/год, обчислити за формулою:

$$\bar{\dot{H}}_{p\phi}(10) = \frac{\sum_{i=1}^{10} \dot{H}_{p\phi i}(10)}{5} \quad (5.1)$$

5.2.7.4.3 Поставити каретку УПГД-3Б з фантомом і дозиметром в положення, де ПЕД від джерела з радіонуклідом  $^{137}\text{Cs}$  дорівнює  $\dot{H}_{p0}(10) = (8 \pm 1)$  мкЗв/год, та через 8 хв після початку опромінення дозиметра виконати з інтервалом 10 с п'ять вимірювань ПЕД. Середнє значення ПЕД ( $\bar{\dot{H}}_{p\Sigma}(10)$ ) обчислити за формулою (5.1).

Значення ПЕД без урахування ПЕД гамма-фону УПГД-3Б обчислити за формулою:

$$\bar{H}_p(10) = \bar{H}_{p\Sigma}(10) - \bar{H}_{p\phi}(10) \quad (5.2)$$

**Примітка.** За відстань між геометричним центром джерела та геометричним центром детектора дозиметра приймається відстань між геометричним центром джерела та площиною, яка перпендикулярна напрямку розповсюдження пучка гамма-квантів та проходить через геометричний центр дозиметра в цій площині.

5.2.7.4.4 Границю допустимої відносної основної похибки вимірювання ПЕД у відсотках обчислити за методикою згідно з рекомендаціями ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

5.2.7.4.5 Виконати операції 5.2.7.4.3, 5.2.7.4.4 для ПЕД  $\dot{H}_{p0}(10) = (8 \pm 1)$  мЗв/год через 3 хв після початку опромінення дозиметра за умов, що час вимірювання ПЕД - 5 с,  $n = 5$  і  $t = 2,78$ .

5.2.7.4.6 Виконати операції 5.2.7.4.5 для ПЕД  $\dot{H}_{p0}(10) = (900 \pm 100)$  мЗв/год.

5.2.7.4.7 За границю допустимої основної відносної похибки вимірювання ПЕД приймається максимальне значення з усіх отриманих похибок.

5.2.7.4.8 Якщо границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ПШЕД при довірчій імовірності 0,95 не більше ніж:

- в діапазоні ПШЕД від 1,0 мкЗв/год до 10 мкЗв/год - 20 %;

- в діапазоні ПШЕД від 10 мкЗв/год до 1,0 Зв/год - 15 %, переходять до наступної операції перевірки.

5.2.7.4.9 Якщо границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ПШЕД не відповідає вимогам 5.2.7.4.8, дозиметр перевірки не підлягає і направляється у ремонт.

5.2.7.5 Обчислення границі допустимої основної відносної похибки вимірювання ІЕД в діапазоні ПЕД від 1,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год в діапазоні ІЕД від 0,01 мЗв до 9999 мЗв проводиться таким чином.

5.2.7.5.1 Підготувати дозиметр до вимірювання ІЕД. Початкові покази ІЕД повинні бути “0,000 мЗв”.

5.2.7.5.2 Закріпити дозиметр на фантомі згідно з 5.2.7.3 на каретці УПГД-3Б таким чином, щоб геометричний центр коліматора УПГД-3Б збігався з геометричним центром детектора дозиметра.

5.2.7.5.3 Підготувати дозиметр до вимірювання ІЕД і поставити каретку УПГД-3Б з фантомом і дозиметром в положення, де ПЕД від джерела з радіонуклідом  $^{137}\text{Cs}$  буде дорівнювати  $\dot{H}_{p0}(10) = (80 \pm 10)$  мЗв/год і одночасно увімкнути секундомір та подати джерело в коліматор.

5.2.7.5.4 Через час (за секундоміром), який виражений в секундах і обчислюється за формулою  $t = 3600 + t_{\partial}$ , де  $t_{\partial}$  - час, виражений в секундах, за який джерело подається в коліматор, зняти

результат вимірювання ІЕД, після чого дозиметр вимкнути.

5.2.7.5.5 Границю допустимої відносної основної похибки вимірювання ІЕД у відсотках обчислити за формулою:

$$\delta H_p(10) = 1,1 \sqrt{\left(\frac{H_p(10) - H_{p0}(10)}{H_{p0}(10)}\right)^2 + \left(\frac{\delta H_{p0}(10)}{2}\right)^2}, \quad (5.3)$$

де  $H_{p0}(10) = \dot{H}_{p0}(10) \cdot t$  - ІЕД УПГД-3Б;

$$\delta H_{p0}(10) = \sqrt{(\delta \dot{H}_{p0}(10))^2 + (\delta t)^2} - \text{границя допусти-}$$

мої відносної основної похибки ІЕД УПГД-3Б;

$$\delta t = \frac{1,1\sqrt{(\Delta t_c)^2 + (\Delta t_p)^2 + (\Delta t_\delta)^2}}{t} - \text{границя допустимої}$$

відносної основної похибки вимірювання часу експозиції ІЕД, яка повинна бути не більше ніж 5 %;

$\Delta t_c$  - границя допустимої похибки секундоміра;

$\Delta t_p = 1$  с - похибка за рахунок реакції людини;

$\Delta t_\delta = 1$  с - похибка за рахунок процесу, під час

якого джерело подається в коліматор.

5.2.7.5.6 Якщо границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ІЕД при довірчій імовірності 0,95 не більше 15 %, результат повірки дозиметра визнається позитивним.

5.2.7.5.7 Якщо границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ІЕД не відповідає вимогам 5.2.7.5.6, дозиметр повірці не підлягає і направляється у ремонт.

## 5.2.7.6 Оформлення результатів повірки

5.2.7.6.1 Задовільні результати періодичної повірки та повірки після ремонту засвідчуються в таблиці додатка Ж або видаванням свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.

5.2.7.6.2 Якщо в результаті повірки дозиметр визнано непридатним до застосування, то видається довідка про непридатність дозиметра.

## **6 ЗБЕРІГАННЯ**

6.1 Дозиметр повинен зберігатися в тарі підприємства-виробника в умовах відповідно до категорії 1 (Л) за рекомендаціями ГОСТ 15150-69, які виключають можливість механічних ушкоджень, у вентильованих, сухих і чистих приміщеннях при температурі навколишнього повітря від 5 °С до 40 °С та відносної вологості не більше ніж 80 % за температури 25 °С при відсутності в повітрі пилу, парів кислот, лугів, а також газів, що викликають корозію.

6.2 Граничний строк зберігання дозиметра в тарі – 3 роки.

## **7 ТРАНСПОРТУВАННЯ**

7.1 Умови транспортування дозиметра відповідають рекомендаціям ГОСТ 15150-69.

7.2 Дозиметри в пакованні допускають транспортування у будь-якому виді закритого транспортного засобу згідно з умовами 4 (Ж2) за рекомендаціями ГОСТ 15150-69 (температура навколишнього середовища - від мінус 30 °С до 50 °С, відносна вологість повітря - до 100 % за температури 35 °С) при дотриманні таких правил:

- залізничним транспортним засобом - у закритих чистих вагонах;

- авіаційним транспортним засобом – у герметизованих відсіках;

- водним транспортним засобом – у сухому трюмі;

- автомобільним транспортним засобом – у закритих машинах.

7.3 Розміщення та закріплення на транспортних засобах дозиметрів в тарі повинно забезпечувати їх стійке положення впродовж усього шляху слідування, без зміщення і ударів один з одним.

7.4 При завантаженні та розвантаженні дозиметрів необхідно дотримуватися вимог написів, позначених на транспортній тарі.

7.5 Під час вантажно-розвантажувальних робіт дозиметри не повинні піддаватись впливу атмосферних опадів.

7.6 Допускається відправлення дозиметрів поштовими посилками з дотриманням правил, які встановлені Міністерством інфраструктури України.

## **8 УТИЛІЗУВАННЯ**

8.1 Утилізування дозиметра повинно проводитися згідно з ДСТУ 4462.3.01:2006, ДСТУ 4462.3.02:2006, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» і «Про управління відходами»: метали на переробку (переплавку), пластмасові деталі на звалище (сміттєзвалище).

**Примітка.** У випадку забруднення дозиметра рідкими чи сипучими речовинами, що містять радіонукліди, і неможливістю його повної дезактивації дозиметр підлягає захороненню як тверді радіоактивні відходи на підприємствах ДК УкрДО «Радон».

## **9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА**

9.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність дозиметра вимогам ТУ У 33.2-22362867-010:2007 при дотримуванні споживачем умов експлуатування, транспортування і зберігання, установлених настановою щодо експлуатування ВІСТ.412118.023-03 НЕ.

9.2 Гарантійний строк експлуатування – 24 місяці з дня введення дозиметра в експлуатування, а за відсутності акту введення в експлуатування гарантійний строк експлуатування закінчується з гарантійним строком зберігання.

9.3 Гарантійний строк зберігання - 6 місяців з дня виготовлення згідно з ДСТУ 7215:2011.

9.4 Гарантійний строк експлуатування продовжується на час, протягом якого виконується гарантійний ремонт.

9.5 При порушенні споживачем умов експлуатування, транспортування і зберігання, при наявності механічних ушкоджень, а також у випадку порушення пломб ремонт виконується за рахунок споживача.

9.6 Після закінчення гарантійного строку ремонт дозиметра виконується за окремими угодами.

9.7 Гарантійний і післягарантійний ремонт здійснюється тільки підприємством-виробником.

## **10 ВІДОМОСТІ ПРО ПАКУВАННЯ**

Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний  
ДКГ-21 М ВІСТ.412118.023-03 заводський номер  
\_\_\_\_\_ запаковано ПП  
„НВПІ „Спаринг-Віст Центр” відповідно до вимог,  
що передбачені ТУ У 33.2-22362867-010:2007.

\_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(особистий підпис з розшифруванням)

\_\_\_\_\_  
(рік, місяць, число)

## 11 ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМАННЯ

Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний  
ДКГ-21 М ВІСТ.412118.023-03 заводський номер  
\_\_\_\_\_ виготовлений та  
прийнятий відповідно до вимог ТУ У 33.2-22362867-  
010:2007 визнано придатним для експлуатування.

Дата випуску \_\_\_\_\_

Начальник ВТК

\_\_\_\_\_  
(особистий підпис з розшифруванням)

М.П.

## 12 ОБЛІК РОБОТИ ВИРОБУ

12.1 Облік роботи дозиметра наведено у таблиці 12.1.  
Таблиця 12.1

Дата	Мета роботи	Час роботи		Тривалість	Хто проводив роботу	Підпис	Прим.
		Початок	Кінець				

## Продовження таблиці 12.1

Дата	Мета роботи	Час роботи		Тривалість	Хто проводив роботу	Підпис	Прим.
		Початок	Кінець				

## **13 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ**

13.1 При відмові в роботі чи неполадках протягом гарантійного строку експлуатування дозиметра споживач повинен скласти акт про необхідність ремонту та відправлення дозиметра підприємству-виробнику.

13.2 Усі рекламації, що надходять, реєструються в таблиці 13.1.

Таблиця 13.1

Дата виходу з ладу	Короткий зміст рекламації	Вжиті заходи згідно з рекламацією	Прим.

## **14 ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМАННЯ І ГАРАНТІЮ**

Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКТ-21 М  
ВІСТ.412118.023-03 заводський номер \_\_\_\_\_

вид ремонту \_\_\_\_\_

підприємством-виробником ПП „НВП  
„Спаринг-Віст Центр” прийнятий відповідно до  
вимог ТУ У 33.2-22362867-010:2007 і визнаний  
придатним для експлуатування.

Ресурс до чергового ремонту \_\_\_\_\_  
протягом строку служби \_\_\_\_\_ років,  
у тому числі строк збережуваності \_\_\_\_\_

ПП „НВПП “Спаринг-Віст Центр” гарантує відповідність дозиметра вимогам ТУ У 33.2-22362867-010:2007 при дотримуванні споживачем вимог експлуатаційної документації.

Начальник ВТК

---

М.П.

---

(рік, місяць, число)

# ДОДАТОК А

Анізотропія  
дозиметра  
ДКГ-21 М  
(вертикальна площина)

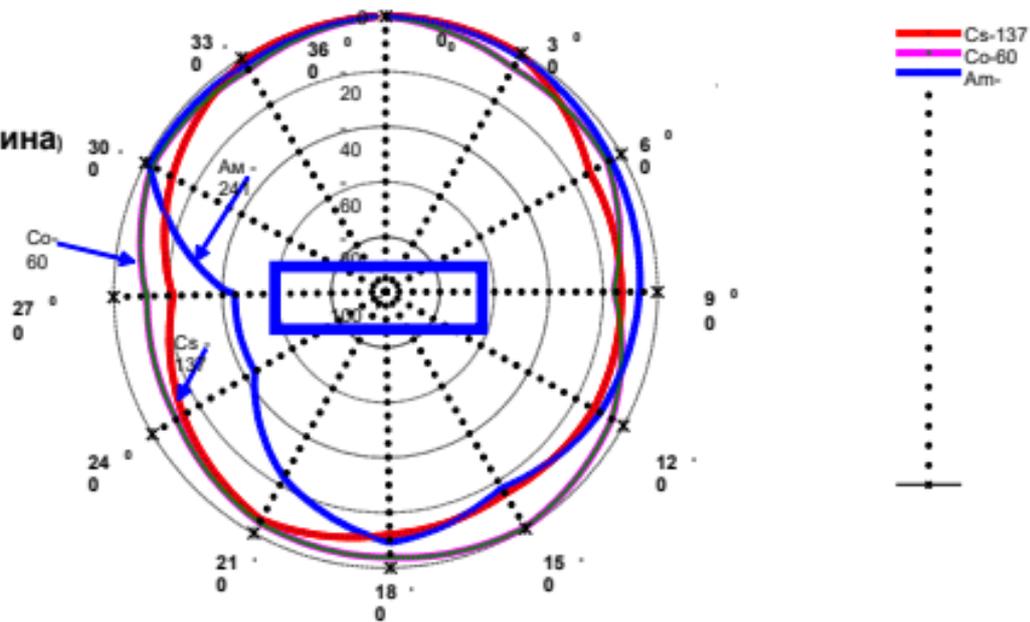


Рисунок А.1

Анізотропія  
дозиметра  
ДКГ-21 М  
(горизонтальна площина)

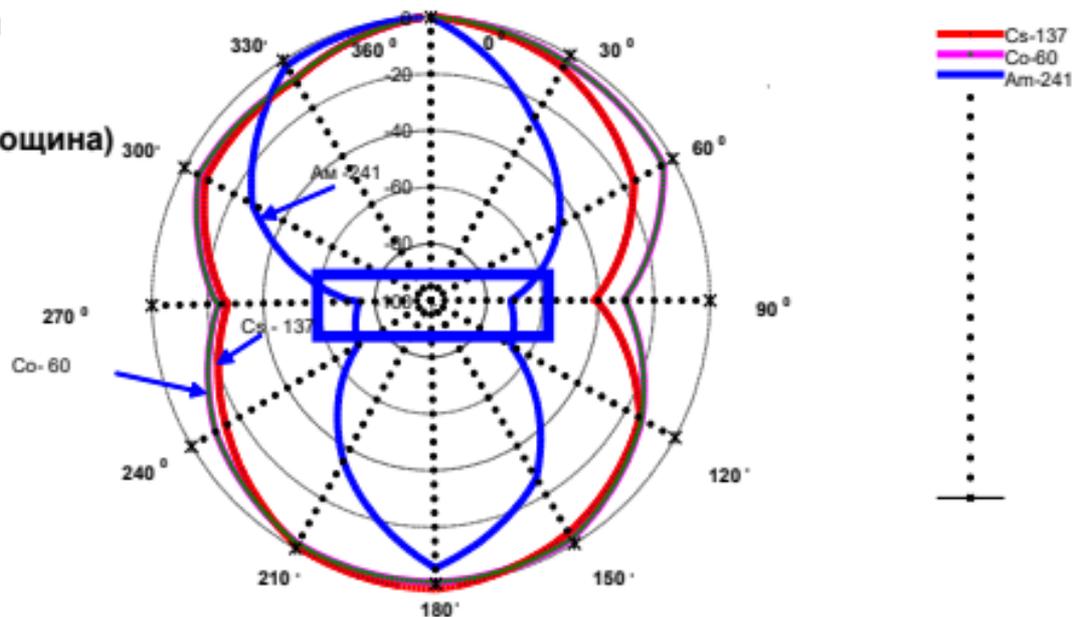


Рисунок А.2

## ДОДАТОК Б

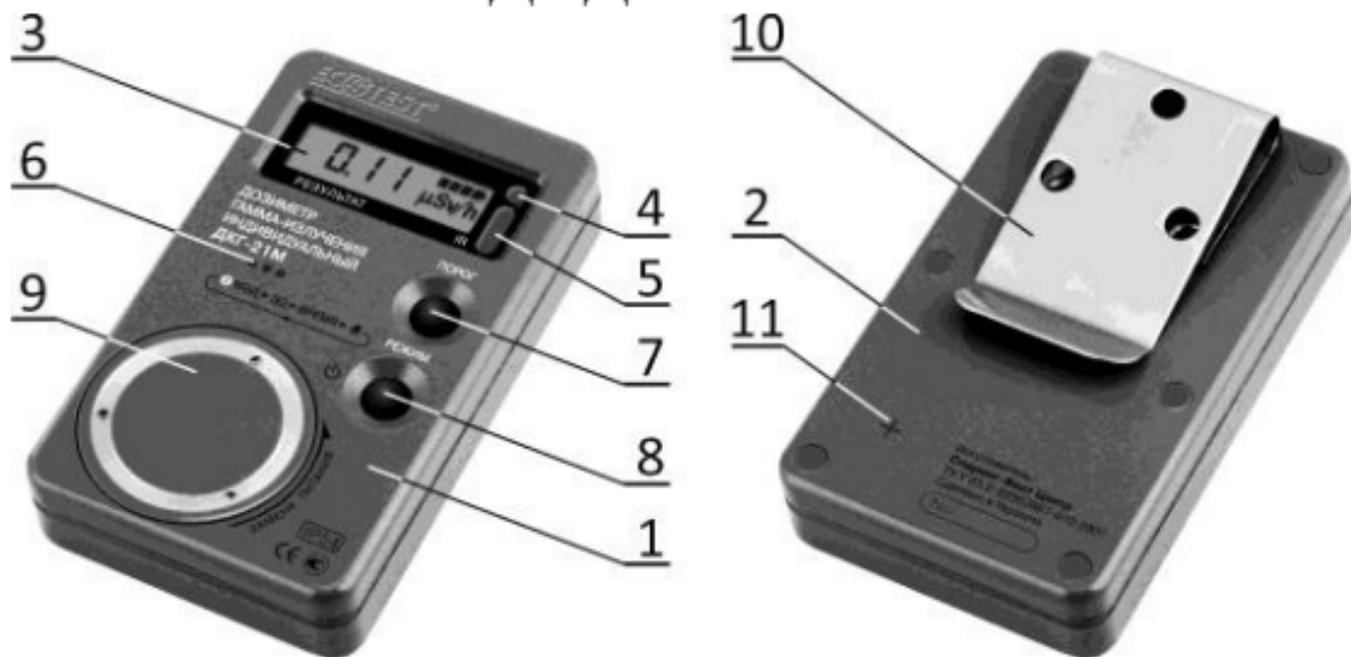


Рисунок Б.1 – Зовнішній вигляд дозиметра

## ДОДАТОК В

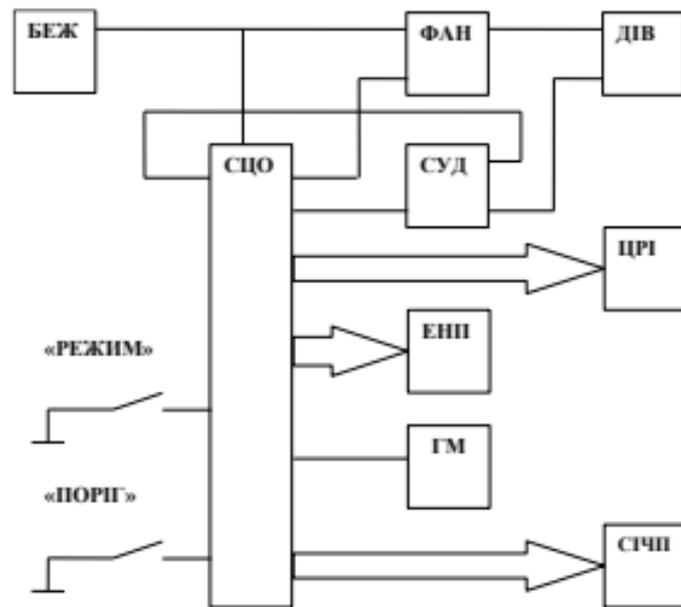


Рисунок В.1 - Структурна схема дозиметра

**ДОДАТОК Г**  
**ВІДОМОСТІ ПРО КОНСЕРВАЦІЮ ТА**  
**РОЗКОНСЕРВАЦІЮ ДОЗИМЕТРА ЗА ПЕРІОД**  
**ЕКСПЛУАТУВАННЯ**

Дата кон- сер- вації	Метод консер- вації	Дата роз- консер- вації	Назва або умовне позначення підприємства, що здійснило консервацію або розконсервацію приладу	Дата, посада і підпис відпові- дальної особи

**ДОДАТОК Д**  
**ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ**

Дата		Умови зберігання	Посада, прізвище та підпис відповідальної особи
Встановлення на зберігання	Зняття зі зберігання		

## ДОДАТОК Е

### ОБЛІК НЕПОЛАДОК ЗА ПЕРІОД ЕКСПЛУАТУВАННЯ

Дата та час відмови. Режим роботи	Характер (зовнішній прояв) неполадки	Причина неполадки, кількість годин роботи елемента, що відмовив	Вжиті заходи щодо усунення неполадки та помітка про направлення рекламації	Посада, прізвище та підпис відповідального за усунення неполадки	Примітка

## ДОДАТОК Ж

### ПОВІРКА ОСНОВНИХ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Характеристика, що перевіряється		Дата проведення вимірювання	
Назва	Значення за ТУ	20 р.	
		Фактична величина	Поміряв (посада, підпис)
І Границя основної відносної похибки дозиметра при вимірюванні ПЕД за довірчою імовірністю 0,95 в діапазоні ПЕД:			
- від 1,0 мкЗв/год до 10 мкЗв/год		20 %	
- від 10 мкЗв/год до 1,0 Зв/год		15 %	

# ДОДАТОК Ж

Ж-1

Дата проведення вимірювання					
20      р.		20      р.		20      р.	
Фактична величина	Поміряв (посада, підпис)	Фактична величина	Поміряв (посада, підпис)	Фактична величина	Поміряв (посада, підпис)

## ДОДАТОК Ж

### ПОВІРКА ОСНОВНИХ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Характеристика, що перевіряється		Дата проведення вимірювання	
Назва	Значення за ТУ	20 р.	
		Фактична величина	Поміряв (посада, підпис)
2 Границя основної відносної похибки дозиметра при вимірюванні ІЕД за довірчою імовірністю 0,95	15 %		

# ДОДАТОК Ж

Ж-2

Дата проведення вимірювання					
20		20		20	
р.		р.		р.	
Фактична величина	Поміряв (посада, підпис)	Фактична величина	Поміряв (посада, підпис)	Фактична величина	Поміряв (посада, підпис)

**ДОДАТОК И**  
**ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ ДОЗИМЕТРА**

Назва та позначення складової частини дозиметра	Підстави для передачі в ремонт	Дата		Назва ремонтного органу
		поступ- лення в ремонт	виходу з ремонту	

## ДОДАТОК И

### ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ ДОЗИМЕТРА

Кількість годин роботи до ремонту	Вид ремонту (середній, капіталь- ний, т.і.)	Назва ремонтних робіт	Посада, прізвище та підпис відповідальної особи	
			що проводила ремонт	що прийняла з ремонту

## ДОДАТОК К

### ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ІНСПЕКТУЮЧИМИ ТА ПЕРЕВІРЯЮЧИМИ ОСОБАМИ

Дата	Вид огляду або перевірки	Результат огляду або перевірки	Посада, прізвище та підпис перевіряючого	Прим.

## ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ

- АСІДК - автоматизована система індивідуального дозиметричного контролю
- БЖ - батарея живлення
- ГМ - гучномовець
- ДІВ - детектор іонізуючих випромінень
- ІЕД - індивідуальний еквівалент дози
- ЕНП - енергонезалежна пам'ять
- ШЕД - потужність індивідуального еквівалента дози

ПЗ	- програмне забезпечення
ПК	- персональний комп'ютер
СУД	- схема управління детектором
СІЧП	- схема інфрачервоного порту
СЦО	- схема цифрової обробки та управління
ФАН	- формувач анодної напруги
ЦРІ	- цифровий рідкокристалічний індикатор

